

# COMUNE di CASATENOVO

Provincia di Lecco

---

**P.E.B.A.** - L. 41/1986, art. 32, c. 21  
**Piano Eliminazione Barriere Architettoniche**  
**P.I.S.U.** - L. 104/1992, art. 24, c. 9  
**Piano Integrato degli Spazi Urbani**



## Quadro conoscitivo

- Allegato 1.  
Schede rilevazione - Gruppo C.  
(Febbraio 2020)
- 

Adottato con delibera del Consiglio Comunale  
Approvato con delibera del Consiglio Comunale

Redatto da

**Dott. Arch. GIACOMINO AMADEO**  
**STUDIO AMBIENTE**

**Via Giuliana Ronzoni, 12 - 20811 Cesano Maderno (MB)**  
**Telef. / fax +39 0362 500200 - [info@studioambiente.org](mailto:info@studioambiente.org)**

## **INDICE**

- **Quadro conoscitivo**

1. Riferimenti
2. Ambito di indagine
  - Gruppo C. - Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale

## PEBA - Piano Eliminazione Barriere Architettoniche PISU - Piano Integrato degli Spazi Urbani

### 1. Riferimenti

Il *Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche* (di seguito *PEBA*), fu istituito dalla L. 41/1986, art. 32, comma 21, successivamente modificato e integrato dal *Piano Integrato degli Spazi Urbani* (di seguito *PISU*) di cui alla L. 104/1992, art. 24, comma 1. Per la formazione del *quadro conoscitivo* è stata svolta l'indagine sullo stato di fatto - utilizzando la documentazione cartografica fornita dal Comune integrata da sopralluoghi - e l'analisi delle relative risultanze - supportata da rilievo fotografico, cartografico del vigente PGT e restituzione digitale -, che hanno interessato i seguenti *gruppi di infrastrutture*, identificati e denominati come segue:

- A. *Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze.*
- B. *Spazi aperti di servizio pubblico (parchi e giardini, parcheggi, ecc.).*
- C. *Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale.*
- D. *Spazi urbani e percorsi pedonali (marciapiedi, percorsi, ecc.).*

Il gruppo C., per le finalità del *PEBA*, comprende edifici di proprietà non comunale - privata o di altri enti pubblici -, che ospitano o in cui si svolgono attività e funzioni di interesse pubblico e aperte al pubblico di tipo religioso, scolastico, culturale, sportivo, economico, sanitario, ecc.

Tali attività sono riferite alle seguenti funzioni:

- Interesse comune
- Istruzione di base
- Istruzione superiore
- Cultura e tempo libero
- Assistenza e sanità
- Attività e funzioni di interesse pubblico (servizi bancari, poste e telecomunicazioni, servizi commerciali)

Per tali edifici e strutture, la verifica e l'accertamento della rispondenza normativa è limitata all'accessibilità esterna e di eventuali attrezzature di utilità poste all'esterno, mentre per le strutture dell'istruzione di base parificate la verifica è complessiva.

Al fine della diretta correlazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione comunale, ad ogni struttura rilevata per il *Piano* è stato attribuito un codice a tre gruppi di cifre (tipologia servizio, funzione, numero d'ordine), riferito anche alla numerazione del vigente Piano dei Servizi, strumento comunale di riferimento nel settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Le strutture e infrastrutture oggetto di indagine sono rappresentate sugli elaborati cartografici di cui all'Allegato 2:

Nel testo sono utilizzate le seguenti sigle:

- EBA - Eliminazione delle barriere architettoniche
- BA - Barriere architettoniche
- PGT - Piano di Governo del Territorio
- SABAP - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio

## 2. Ambito di indagine

### ➤ Gruppo C. - Edifici di interesse pubblico - proprietà non comunale -

Sono edifici di proprietà privata o di enti pubblici sovracomunali in cui si svolgono attività e funzioni di interesse pubblico o pubbliche (gruppo C., par. 2.1 - Relazione del *quadro conoscitivo*).

Per tali edifici/strutture, la verifica della rispondenza normativa in materia di BA è limitata all'accessibilità esterna - avvicinamento - e ad attrezzature esterne alla struttura.

Al fine della diretta correlazione tra gli strumenti di pianificazione e programmazione comunale, ad ogni struttura rilevata per il *Piano* è stato attribuito un numero di codice (per tipologia servizio, funzione, numero d'ordine), riferito anche alla numerazione del vigente Piano dei Servizi, comunale, riferimento nel settore dei servizi pubblici e di interesse pubblico.

Per la verifica dell'accessibilità di ogni edificio pubblico e di interesse pubblico si sono rilevate le seguenti condizioni base:

- Dotazione di stalli di sosta riservati nelle adiacenze del percorso pedonale di avvicinamento.
- Dimensioni dell'ingresso principale (altezza soglia, larghezza porta);
- Condizionamenti alla visitabilità (altezza campanello, simbologia, eventuale citofono, accesso ad attrezzature di servizio, ecc.);

Le schede seguenti sintetizzano le informazioni rilevate per tipologia di servizi identificati dal relativo n. di codice.

#### ❖ Attività religiose

Per i luoghi per il culto, l'articolo 5.4 del D.M. LL.PP. 14 giugno 1989, n. 236, specifica che "I luoghi per il culto devono avere almeno una zona della sala per le funzioni religiose in piano, raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe.". A tale scopo si devono rispettare le prescrizioni ai punti 4.1, 4.2 4.3 atte a garantire il soddisfacimento di tale requisito.

Per gli edifici elencati in tabella è stata eseguita la verifica di accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, ingresso):

| <b>Attività religiose - a) interesse comune</b> |                       |               |              |
|---|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>Tipo attrezzatura</b>                        | <b>Localizzazione</b> | <b>Codice</b> | <b>n. PS</b> |
| - Chiesa di S. Giorgio                          | Via G. Parini         | 06.1.1        | 6            |
| - Chiesa di S. Rocco                            | Via Castelbarco       | 06.1.2        | --           |
| - Chiesa di S. Giustina                         | Via del Castello      | 06.1.3        | --           |
| - Chiesa di S. Margherita                       | Via G. Parini         | 06.1.4        | --           |
| - Chiesa di S. Biagio                           | Via Buttafava         | 06.1.5        | 16           |
| - Chiesa di S. Anna                             | Via Dante Alighieri   | 06.1.6        | 28           |
| - Chiesa di S. Carlo                            | Via Dante Alighieri   | 06.1.7        | 22           |
| - Chiesa di S. Gaetano                          | Via S. Gaetano        | 06.1.8        | 25           |
| - Chiesa di S. Mauro                            | Via don Consonni      | 06.1.9        | 30           |
| - Chiesa della corte                            | Via A. De Gasperi     | 06.1.10       | 31           |
| - Chiesa S. Elisabetta                          | Via E. Vismara        | 06.1.11       | 13           |

| <b>Attività religiose - b) istruzione di base</b> |                       |               |              |
|---|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>Tipo attrezzatura</b>                          | <b>Localizzazione</b> | <b>Codice</b> | <b>n. PS</b> |
| - Scuola infanzia don Giovenzana                  | Via don Giovenzana    | 06.2.1        | 1            |
| - Scuola infanzia Marzorati                       | Via Corte Caspani     | 06.2.2        | 4            |
| - Scuola infanzia S. Giuseppe                     | Via della Somaglia    | 06.2.3        | 2            |
| - Scuola infanzia S.S. Angeli                     | Via S. Gaetano        | 06.2.4        | 6            |

| <b>Attività religiose - c) cultura, sport e tempo libero</b> |                       |               |              |
|--|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>Tipo attrezzatura</b>                                     | <b>Localizzazione</b> | <b>Codice</b> | <b>n. PS</b> |
| Auditorium   | Via G. Parini         | 06.3.1        | 5            |
| Oratorio S. Giorgio  | Via S. Giorgio        | 06.3.2        | 7            |
| Oratorio S. Luigi  | Via Villa             | 06.3.3        | 16           |
| Oratorio don Bosco   | Via Dante             | 06.3.4        | 34           |
| Oratorio Rogoredo  | Via S. Gaetano        | 06.3.5        | 25           |
| Oratorio S. Mauro  | Via don A. Consonni   | 06.3.6        | 30           |

## ➤ **Interesse comune**

### **1) Chiesa S. Giorgio, via G. Parini - codice 06.1.1 (PS n. 6)**

L'edificio è localizzato nel centro abitato del capoluogo (Foto 1), parte di un vasto comparto urbano ove insistono altri edifici religiosi di interesse comune (auditorium, oratorio).

Ricorrono le condizioni di accertamento dell'eventuale interesse storico - architettonico della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

#### *Accessibilità veicolare:*

La Chiesa è accessibile da via Parini (accesso carraio) e da Via S. Giorgio, utilizzando il parcheggio pubblico lungo strada dotato di due stalli segnalati riservato a disabili (Foto 7).

#### *Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 5 e 6* -, collega il luogo al resto dell'abitato:

- Da via Parini si accede al lato ovest del sagrato della Chiesa (Foto 4) mediante un breve raccordo in lieve pendenza.
- Sullo stesso lato è posto l'ingresso secondario alla Chiesa attrezzato con rampa per disabili.
- Da Via don Rossi-Parini, si accede al lato sud del sagrato (foto 2), mediante il lungo attraversamento pedonale senza isole di protezione.
- Da Via S. Giorgio si accede al sagrato della Chiesa (Foto 7) mediante un breve raccordo pianeggiante. La porta laterale est sbarco con due gradini direttamente su strada.

#### *Spazi interni:*

Al pronao, spazio coperto su cui si aprono i portoni di ingresso della Chiesa, si accede da tre lati mediante la gradinata di nove alzate, dotata di corrimano lungo i lati della facciata sud. (Foto 5).

#### • **Principali criticità**

##### *Spazi esterni:*

- i. L'attraversamento pedonale di Via Parini - lato ovest della Chiesa - non è completamente raccordato al marciapiede, mentre il lato opposto presenta un dislivello costituente BA.
- ii. L'attraversamento pedonale di Via Parini - lato sud della Chiesa - presenta un dislivello costituente BA. Manca un'aiuola di sicurezza.
- iii. L'attraversamento pedonale di via S. Giorgio non è ortogonale agli sbarchi.
- iv. Mancano stalli di sosta dedicati a disabili in prossimità dell'ingresso secondario ovest attrezzato con rampa.
- v. Manca segnaletica dei percorsi per l'accessibilità dei disabili al sagrato e alla Chiesa.

#### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea



Foto 2 - Vista da via don Rossi



Foto 3 - Attraversamento pedonale via Parini - lato ovest Chiesa



Foto 4 - Sbarco est attraversamento pedonale via Parini - dislivello > 2.5 cm.



Foto 5 - Scalinata di salita al sagrato e al pronao



Foto 6 - Ingresso laterale alla Chiesa - rampa superamento BA.



Foto 7 - Stalli per disabili lungo via S. Giorgio - scalinata di accesso al pronao

## 2) Chiesa S. Rocco, Via Castelbarco - codice 06.1.2 (PS n. --)

L'edificio, risale al XVII secolo, è localizzato nel centro storico del capoluogo; lo spazio antistante è attrezzato quale parcheggio pubblico. E' accertato l'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

### *Accessibilità veicolare:*

Alla Chiesa si accede da Via Castelbarco e dall'adiacente parcheggio pubblico, non dotato di stalli riservati a disabili, collegato con attraversamento pedonale segnalato al marciapiede della Chiesa.

### *Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 6* - collega il luogo al resto dell'abitato:

- Dal marciapiede di Via Castelbarco (foto 1) e dall'adiacente parcheggio pubblico.
- Dal marciapiede di via Mameli, interrotto in corrispondenza di via don Rossi ove è localizzato l'attraversamento pedonale segnalato.

### *Spazi interni:*

Il portone di ingresso alla Chiesa e il portoncino laterale si aprono direttamente sul marciapiede, di larghezza ridotta, con un gradino di dislivello (Foto 1).

### • **Principali criticità**

#### *Spazi esterni:*

- i. Larghezza del marciapiede/banchina di via Castelbarco - Mameli anche nel tratto antistante la Chiesa, con ostacoli costituenti BA.
- ii. Mancano stalli di sosta dedicati a disabili.

### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso della Chiesa

### 3) Chiesa S. Giustina, Via Castello - codice 06.1.3 (PS n. --)

L'edificio risale al XVI secolo, è localizzato nel centro storico del capoluogo (Foto 2).

E' accertato l'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

#### *Accessibilità veicolare:*

Da via Mameli e dal vicino parcheggio pubblico di p.zza del Lavoro, lato ovest, non dotato di stalli riservati a disabili.

#### *Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 6* - collega il luogo al resto dell'abitato:

- Dal marciapiede/banchina di Via Castelbarco-Mameli (foto 1) e dal parcheggio pubblico di Via Castelbarco.
- Dal marciapiede/banchina di p.zza del Lavoro - lato ovest. Il parcheggio est di p.zza del Lavoro non è dotato di attraversamento pedonale est - ovest segnalato (Foto 3)

#### • **Principali criticità**

##### *Spazi esterni:*

- i. Larghezza del marciapiede/banchina lungo via Castelbarco - Mameli P.zza del Lavoro - attraversamento pedonale via Castello non segnalato - presenza di ostacoli costituenti BA.
- ii. Manca stallo di sosta dedicato a disabili nel parcheggio di p.zza del Lavoro - lato ovest.
- iii. Manca segnalazione attraversamento pedonale est - ovest parcheggio p.zza del Lavoro.
- iv. Manca segnalazione stalli parcheggio e percorso pedonale lato ovest di p.zza del Lavoro - dislivello con marciapiede.

#### • **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio è interessato da interventi di restauro programmati.

#### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Accesso da via del Castello - percorso e attraversamento pedonale non segnalati



Foto 2 - Ingresso della Chiesa



Foto 3 - P.zza del Lavoro – Via Mameli, lato ovest - larghezza marciapiede < 0,90 metri,  
- presenza ostacoli

#### **4) Chiesa di S. Margherita, Via Parini - codice 06.1.4 (PS n. --)**

L'edificio risale al XVI secolo (Foto 1), è localizzato nel centro abitato del capoluogo, integrato e collegato con l'adiacente parco (vds. Allegato 1 - Gruppo B.).

Edificio interessato da vincolo di interesse storico - architettonico, da parte della competente SABAP, ai sensi del D. Lvo 42/04.

##### *Accessibilità veicolare:*

Da via Parini e dal parcheggio pubblico via S. Margherita, non dotato di stalli riservati a disabili.

##### *Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 5* - collega il luogo al resto dell'abitato:

- Dal marciapiede di Via Parini (foto 1).
- Dal parcheggio pubblico di Via S. Margherita - lato est.
- Dal marciapiede di via S. Margherita.

##### • **Principali criticità**

###### *Spazi esterni:*

- i. Manca stallo di sosta dedicato a disabili nel parcheggio di via S. Margherita.
- ii. Dislivello con sagrato > 2,5 cm (Foto 2)

##### • **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio non è interessato da interventi di restauro programmati.

##### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso della Chiesa da via Parini



Foto 1 - Ingresso dal parco - dislivello percorso-sagrato

### **5) Chiesa S. Biagio, Via Buttafava - codice 06.1.5 (PS n. 16)**

L'edificio risale al XVIII secolo, è localizzato nel centro storico di Galgiana; lo spazio antistante è attrezzato quale parcheggio pubblico.

E' accertato l'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

#### **Accessibilità veicolare:**

Da via Buttafava, da via Foscolo e dall'adiacente parcheggio pubblico, condiviso con il Cimitero.

#### **Accessibilità pedonale:**

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 1 e 2* - connette il luogo al resto dell'abitato:

- Dal marciapiede di Via Buttafava nord.
- Dal marciapiede di via Foscolo, con ostacoli costituenti BA. Il marciapiede è interrotto in direzione dell'oratorio.
- Dal marciapiede di via S. Biagio collegato a quello ovest di via Foscolo dall'attraversamento pedonale segnalato.
- Dal parcheggio di via Foscolo non dotato di stalli segnalati riservati a disabili.

#### **Spazi interni:**

Il sagrato della Chiesa, con pavimentazione incoerente di ghiaietto e pendenza > 8%, è utilizzato quale parcheggio a servizio dell'adiacente oratorio. Il portone di ingresso alla Chiesa e il portoncino laterale si aprono sulla piattaforma della scalinata che si raccorda al sagrato (Foto 3).

#### **• Principali criticità**

##### **Spazi esterni:**

- i. Marciapiede via Foscolo - presenza di ostacoli costituenti BA.
- ii. Rampa collegamento al sagrato da via Foscolo con pendenza > 8%
- iii. Stalli di sosta dedicati a disabili non segnalati.
- iv. Dislivello tra sagrato e ingresso alla Chiesa non conforme a disposizioni per EBA.
- v. Pavimentazione del sagrato non compatta - non conforme a disposizioni per EBA.

#### **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio non è interessato da interventi programmati.

#### **• Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista da via S. Biagio - percorso ciclo-pedonale lato sud



Foto 2 - Via Foscolo - attraversamento pedonale - marciapiede lato Chiesa interrotto.



Foto 3 - Sagrato e scala di collegamento all'ingresso



Foto 4 - Vista del sagrato in direzione viale del Cimitero

#### **6) Chiesa S. Anna, Via Dante A. - codice 06.1.6 (PS n. 28)**

L'edificio risale al XVI secolo, è localizzato nel centro abitato di C.na De Bracchi.

E' accertato l'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

##### **Accessibilità veicolare:**

Da via Dante e dall'adiacente parcheggio riservato alle attività religiose, dotato di uno stallo riservato a disabili.

##### **Accessibilità pedonale:**

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 2 e 4* - collega il luogo al resto dell'abitato:

- Dal marciapiede di via Dante (foto 1) e dall'adiacente parcheggio riservato alle attività religiose.
- Dal marciapiede di via Volta.

##### **Spazi interni:**

Il sagrato, pavimentazione compatta e senza pendenze, presenta un dislivello con la piattaforma di ingresso superata da una breve scalinata non dotata di rampa per disabili (Foto 1).

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Manca rampa di raccordo con l'ingresso.
- ii. Stalli di sosta dedicati a disabili non conforme a disposizioni EBA.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Sagrato e scalinata di ingresso alla Chiesa



Foto 2 - Parcheggio riservato alla Chiesa - stallo dedicato ai disabili

### **7) Chiesa S. Carlo, via Dante A. - codice 06.1.7 (PS n. 22)**

L'edificio di recente realizzazione è localizzato nel centro abitato di Valaperta.

Non ricorrono le condizioni dell'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

*Accessibilità veicolare:*

Da via Dante e dall'adiacente parcheggio riservato alle attività religiose, pavimentato, dotato di uno stallo riservato a disabili segnalato.

*Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 2* - collega il luogo al resto dell'abitato mediante i marciapiedi di via Dante e l'attraversamento pedonale segnalato e illuminato (vds. Allegato 1 - Gruppo B.).

*Spazi interni:*

Il sagrato, pavimentazione compatta e senza pendenze, presenta un dislivello con il pronao di ingresso superata da una scalinata con 10 alzate non dotata di rampa per disabili (Foto 2).

L'ingresso laterale è dotata di rampa con pendenza > 8%.

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Manca rampa di collegamento all'ingresso. La pendenza della rampa di collegamento all'ingresso laterale è > 8%.
- ii. Il marciapiede del lato est presenta un dislivello rispetto al parcheggio, segnalato da paletti, ma non protetto

- **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio è interessato da interventi di riqualificazione degli spazi esterni.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Piazzale e scalinata di ingresso della Chiesa



Foto 2 - Rampa di collegamento all'ingresso laterale della Chiesa

### **8) Chiesa S. Gaetano, via S. Gaetano - codice 06.1.8 (PS n. 25)**

L'edificio risale al XVIII secolo, è localizzato nel centro storico di Rogaredo, integrato con il vasto complesso dell'oratorio.

E' accertato l'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

#### **Accessibilità veicolare:**

Dalle vie S. Gaetano e alla Cappelletta e dall'adiacente parcheggio pubblico dotato di uno stallo riservato a disabili segnalato

#### **Accessibilità pedonale:**

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 4* - collega il luogo al resto dell'abitato mediante il marciapiede di via S. Gaetano e dall'attraversamento pedonale segnalato (Foto 1).

#### **Spazi interni:**

Il sagrato, con pavimentazione compatta e senza pendenze, presenta un dislivello rispetto alla piattaforma di ingresso alla Chiesa superato da una scalinata con 10 alzate non dotata di rampa per disabili (Foto 2).

L'ingresso laterale è dotata di rampa con pendenza > 8%.

- **Principali criticità**

Le opere di riqualificazione dello spazio stradale non sono ancora completate. Le criticità segnalate sono riferite a quanto rilevabile in sito:

#### **Spazi esterni**

- i. Per la rampa pedonale di via Cappelletta:
  - Pendenza = > 8%.
  - Manca corrimano laterale.
- ii. Pendenza trasversale sbarco di via Cappelletta > 1%.
- iii. Attraversamento pedonale segnalato all'angolo tra via S. Gaetano e via Cappelletta in corrispondenza di passo carraio (Foto 2).
- iv. Stallo di sosta riservato a disabili: visibilità limitata; manovre di accesso difficoltose, manca scivolo di raccordo a marciapiede (vds. Allegato 1 - Gruppo D. - stalli riservati).

- **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista verso via alla Cappelletta e S. Gaetano ovest



Foto 2 - Vista sagrato e scalinata - lato via alla Cappelletta



Foto 3 - Parcheggio lungo strada e S. Gaetano est



Foto 4 - Attraversamento pedonale segnalato - S. Gaetano ovest

### 9) Chiesa di S. Mauro, via don Consonni - codice 06.1.9 (PS n. 30)

L'edificio, di recente realizzazione, è localizzato nel centro abitato di Campofioreno.

Non ricorrono le condizioni dell'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

**Accessibilità veicolare:**

Da via A. De Gasperi-don Consonni e dall'adiacente parcheggio riservato alle attività religiose, non pavimentato e non dotato di uno stallo riservato a disabili.

**Accessibilità pedonale:**

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 3* - collega il luogo al resto dell'abitato mediante i marciapiedi di via De Gasperi e don Consonni, collegati da attraversamento pedonale segnalato e dall'adiacente parcheggio riservato (Foto 1).

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

Non si evidenziano criticità.

### **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Scalinata di ingresso alla Chiesa



Foto 2 - Rampa di ingresso alla Chiesa

### 10) Chiesa di S. Mauro, via De Gasperi - cod. 06.1.10 (PS n. 31)

L'edificio risale al XIII secolo, è parte della grande "corte" storica di Campofioreno.

E' accertato l'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

**Accessibilità veicolare:**

Da via De Gasperi e dall'antistante parcheggio, dotato di uno stallo segnalato riservato a disabili.

**Accessibilità pedonale:**

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 3* - connette il luogo al resto dell'abitato mediante il marciapiede est di via De Gasperi (foto 1) e dall'adiacente parcheggio collegato da attraversamento pedonale segnalato e illuminato.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio non è interessato da interventi programmati.

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

Non si evidenziano criticità.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso della Chiesa su via De Gasperi

### 11) Chiesa S. Elisabetta, via E. Vismara - cod. 06.1.11 (PS n. 13)

Edificio di recente realizzazione, è localizzato nel centro abitato del capoluogo.

Non ricorrono le condizioni dell'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

*Accessibilità veicolare:*

Da via E. Vismara strada privata interna al comparto residenziale.

*Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 3* - connette il luogo al resto dell'abitato mediante i marciapiedi di via Vismara, Roma e il percorso pedonale secondario - non pavimentato - da via Crotta (foto 1).

- **Interventi pianificati o programmati**

L'edificio non è interessato da interventi programmati.

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

Non si evidenziano criticità.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Percorso pedonale di accesso da via Crotta

➤ **Istruzione di base**

**1) Scuola infanzia Don Giovenzana**

**- Via don Giovenzana - cod. 06.2.1 (PS n. 1)**

L'edificio è localizzato nel centro dell'abitato del capoluogo in adiacenza alla scuola primaria.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

*Accessibilità veicolare:*

Da via Don Giovenzana, e dall'adiacente parcheggio del Municipio dotato di stallo riservati all'utenza disabile.

*Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 1 e 5* - consente l'accesso all'edificio da via Manzoni e via Cavour al marciapiede di via Giovenzana.

*Spazi interni:*

- Dal cancello di ingresso mediante un percorso complanare e coperto si accede alla struttura che si sviluppa su un unico livello.

• **Principali criticità**

*Spazi interni e esterni:*

Non si evidenziano criticità

• **Interventi pianificati o programmati**

L'immobile non è interessato da interventi programmati.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea



Foto 1 - Vista aule da via Giovenzana

**2) Scuola infanzia Marzorati - Via C. Caspani - cod. 06.2.2 (PS n. 4)**

L'edificio è localizzato nel centro storico di Galgiana. La struttura si sviluppa su due livelli collegati da scala interna, senza ascensore.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

**Accessibilità veicolare:**

Da via Buttafava e dall'adiacente parcheggio dotato di posti auto riservati all'utenza disabile.

**Accessibilità pedonale:**

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 2* - consente l'accesso alla struttura.

**Spazi esterni:**

Dallo spazio esterno pavimentato antistante l'edificio si accede al disimpegno di ingresso alla struttura senza BA.

- **Principali criticità**

**Spazi interni:**

Manca ascensore di collegamento tra i piani.

**Spazi esterni:**

- Non si evidenziano criticità.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'immobile non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Percorso pedonale di avvicinamento lungo via Buttafava



Foto 1 - Ingresso di servizio da via Corte Caspani

**3) Scuola infanzia S. Giuseppe - Via d/Somaglia - Cod. 06.2.3 (PS n. 2)**

L'edificio è localizzato nel centro dell'abitato di Campofioreno. La struttura si sviluppa al piano rialzato.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

**Accessibilità veicolare:**

Da via De Gasperi e della Somaglia, e dall'adiacente parcheggio dotato di stallo riservati all'utenza disabile.

**Accessibilità pedonale:**

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 3* - consente l'accesso all'edificio da:

- Via De Gasperi, ingresso per l'utenza.
- Via della Somaglia, ingresso di servizio.

*Spazi interni:*

- Dallo pertinenza recintata della scuola, mediante una lunga rampa (> 10 metri) si accede alla scala di ingresso non dotati di montascale.

- **Principali criticità**

*Spazi interni:*

- i. Lunghezza della rampa di ingresso da via De Gasperi > 10 metri.
- ii. Pendenza rampa di ingresso da via della Somaglia > 8%.
- iii. Scala di ingresso alla struttura senza corrimano laterali.
- iv. Manca monta-carrozzelle o rampa.

*Spazi esterni:*

- i. Non si evidenziano criticità.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'immobile non è interessato da interventi programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso di servizio da via della Somaglia



Foto 2 - Ingresso dal parcheggio di via De Gasperi

#### **4) Scuola infanzia S.S. Angeli - Via S. Gaetano - Cod. 06.2.4 (PS n. 6)**

L'edificio è localizzato nel centro dell'abitato di Rogoredo. La struttura si sviluppa su tre livelli collegati da scala interna, senza ascensore.

Non ricorrono le condizioni per l'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

*Accessibilità veicolare:*

Da via S. Gaetano e dall'antistante parcheggio dotato di stallo riservati all'utenza disabile.

*Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 4* - consente l'accesso all'edificio da via S. Gaetano anche mediante l'attraversamento pedonale, segnalato e illuminato.

*Spazi interni:*

- Dallo pertinenza recintata della scuola, mediante una scala con 10 alzate, non dotata di montascale, si accede all'ingresso. Il piano seminterrato è dotato di bagno per disabili.

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

Non si evidenziano criticità

*Spazi interni:*

- i. Scala di ingresso alla struttura non dotata di montascale o rampa.
- ii. Manca ascensore di collegamento tra tre livelli.

- **Interventi pianificati o programmati**

L'immobile non è interessato da interventi pianificati o programmati.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso alla struttura da via S. Gaetano con ansa di sicurezza.



Foto 2 - Scala di ingresso alla struttura da via S. Gaetano.

➤ **Cultura - sport, tempo libero e socialità**

**1) Auditorium, Via G. Parini - cod. 06.3.1 (PS n. 5)**

L'edificio è localizzato in via Parini angolo via Casati del capoluogo.

Non ricorrono le condizioni per l'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

**Accessibilità veicolare**

Da Via Parini e da via Casati, e dall'antistante parcheggio, utilizzato anche quale area mercatale settimanale - stalli riservati all'utenza disabile non segnalati.

**Accessibilità pedonale**

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 5 e 6* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura anche mediante gli attraversamenti pedonali segnalati.

**Spazi interni:**

Dal cancello di ingresso si entra nell'area pertinenziale, pavimentata con materiale lapideo compatto, quindi con un breve percorso in piano si arriva agli ingressi senza BA.

La porta di ingresso alla struttura hanno larghezza  $\geq 90$  cm.

- **Principali criticità**

**Spazi esterni:**

- i. Attraversamento pedonale via Parini con dislivello (vds. Allegato 1. Gruppo B. e Gruppo C. edificio cod. 6.1.1.).
- ii. Marciapiede fronte ingresso con pendenza trasversale  $> 1\%$

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**

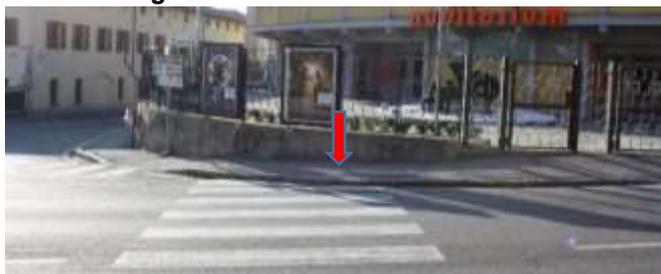


Foto 1 - Attraversamento pedonale - dislivello con marciapiede



Foto 2 - Marciapiede - pendenza trasversale > 1%

## 2) Oratorio S. Giorgio, Via S. Giorgio - codice 06.3.2 (PS n. 7)

Il complesso dell'Oratorio è adiacente all'omonima Chiesa del capoluogo. Non ricorrono le condizioni per l'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

### Accessibilità veicolare

Da via S. Giorgio attrezzata con parcheggi pubblici posti lungo la sede stradale; stalli riservati all'utenza disabile segnalati.

### Accessibilità pedonale

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 5* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura. Il primo tratto di via S. Giorgio, lungo la quale si aprono alcuni ingressi alla struttura, non è dotato di marciapiedi - banchine di adeguate anche per la presenza di ostacoli.

### Spazi interni:

Gli ingressi alla struttura sono complanari con il piano stradale e con pavimentazione compatta.

- **Principali criticità**

#### Spazi esterni:

- Frammiste mobilità veicolare e pedonale lungo il primo tratto di via S. Giorgio (vds. Allegato 1. Gruppo B. e Gruppo C. - edificio cod. 6.1.1): Banchina pedonale larghezza < 0,90 metri.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Immagine 1 - Vista 3D - Via S. Giorgio - strettoie, ostacoli (Fonte: Google Earth)

## 3) Oratorio S. Luigi, Via Villa- codice 06.3.3 (PS n. 16)

Il complesso dell'Oratorio è adiacente alla Chiesa di Galgiana. Non ricorrono le condizioni per l'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

### Accessibilità veicolare

Da via Foscolo attrezzata con parcheggi privati posti all'esterno della sede stradale e da via Villa (vds. Allegato 1 - Gruppo B.); non sono segnalati stalli riservati all'utenza disabile.

#### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 1 e 2* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura.

#### *Spazi interni:*

Gli ingressi alla struttura sono complanari con il piano stradale e con pavimentazione compatta.

- **Principali criticità**

#### *Spazi esterni:*

- i. Frammistione mobilità veicolare e pedonale lungo il primo tratto di via Villa (vds. Allegato 1. Gruppo B. e Gruppo C. - edificio cod. 06.1.5): Prolungamento marciapiede lato sagrato.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea

#### **4) Oratorio don Bosco, Via Dante - codice 06.3.4 (PS n. 34)**

Il complesso dell'Oratorio è adiacente alla Chiesa di Valaperta.

Non ricorrono le condizioni per l'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

#### *Accessibilità veicolare*

Da via Dante e dall'adiacente parcheggio riservato alle attività religiose, dotato di stallo riservato a disabili non segnalato.

#### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi - *itinerario 2* - consente l'accesso pedonale alla struttura servita da attraversamento pedonale segnalato e illuminato.

#### *Spazi interni:*

Gli ingressi alla struttura sono complanari con il piano stradale del parcheggio con pavimentazione compatta.

- **Principali criticità**

#### *Spazi esterni:*

- i. Frammistione mobilità veicolare e pedonale per l'accesso alla struttura.
- ii. Dislivello non protetto tra parcheggio - lato sud - e marciapiede in corrispondenza dell'attraversamento pedonale.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**

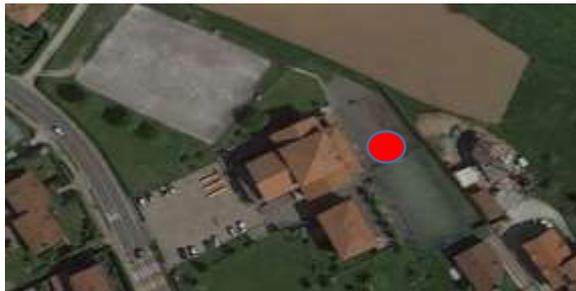


Foto 1 - Vista aerea



Foto 2 - Marciapiede lato est - dislivello con parcheggio non protetto

**5) Oratorio Rogoredo, via S. Gaetano- codice 06.3.5 (PS n. 25)**

Il complesso dell'Oratorio è adiacente alla Chiesa di Rogoredo. Non ricorrono le condizioni per l'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

**Accessibilità veicolare**

Da via S. Gaetano, da via alla Cappelletta e ai parcheggi pubblici lungo strada, dotato di stalli segnalati, riservati a utenti disabili.

**Accessibilità pedonale**

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 4* - consente l'accesso pedonale alla struttura servita da attraversamenti pedonali segnalati.

**Spazi interni:**

Gli ingressi alla struttura sono complanari e con pavimentazione compatta.

• **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- Non si evidenziano criticità.

• **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista aerea

**6) Oratorio S. Mauro, via don Consonni - codice 06.3.6 (PS n. 30)**

Il complesso dell'Oratorio è adiacente alla Chiesa di Campofiorengo. Non ricorrono le condizioni per l'accertamento dell'interesse storico - architettonico, da parte della SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

**Accessibilità veicolare**

Da via Dante e dall'adiacente parcheggio riservato alle attività religiose, dotato di stallo riservato a disabili non segnalato.

**Accessibilità pedonale**

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 2* - consente l'accesso pedonale alla struttura - attraversamento pedonale segnalato e illuminato.

*Spazi interni:*

Gli ingressi alla struttura sono complanari con il piano stradale del parcheggio con pavimentazione compatta.

• **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

Non si rilevano criticità

*Spazi interni:*

- i. Larghezza del percorso pedonale pavimentato, ortogonale a via De Gasperi, < 1,50 metri.
- ii. Parcheggio: pavimentazione incoerente e sdruciolevole.

• **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

• **Rilievo fotografico**

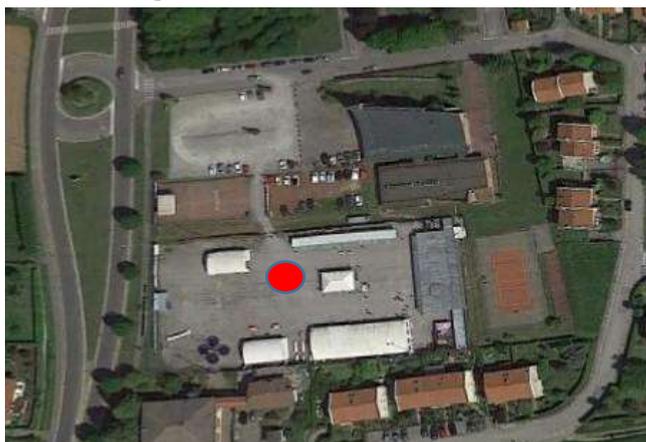


Foto 1 - Vista aerea



Foto 2 - Vista percorso accesso all'area feste.

❖ **Attività civili**

Per gli edifici pubblici e privati, di proprietà non comunale, elencati nella seguente tabella, destinati ad attività e funzioni pubbliche e di interesse pubblico, è stata eseguita la verifica di accessibilità esterna (parcheggio, percorso esterno di avvicinamento, ingresso) di seguito descritta:

| <b>Attività civili - d) istruzione superiore</b> |                       |               |              |
|--|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>Tipo attrezzatura</b>                         | <b>Localizzazione</b> | <b>Codice</b> | <b>n. PS</b> |
| Istituto Fumagalli                               | Via Misericordia      | 07.1.1        | 9            |
| <b>Attività civili - e) sanità e assistenza</b>  |                       |               |              |
| <b>Tipo attrezzatura</b>                         | <b>Localizzazione</b> | <b>Codice</b> | <b>n. PS</b> |
| ATS  | Via Montereio         | 07.2.1        | 2            |
| INRCA  | Via Montereio         | 07.2.2        | 3            |
| Casa riposo Monzino                              | Via Manzoni           | 07.2.3        | 8            |
| CRMI   | Via Buonarroti        | 07.2.4        | 4            |

➤ **Istruzione superiore**

**1) Istituto "Fumagalli" - via Misericordia - cod. 07.1.1 (PS n. 9)**

La struttura è articolata in due corpi di fabbrica che si sviluppano da uno a due piani fuori terra, oltre a un piano interrato.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

**Accessibilità veicolare:**

La struttura, accessibile da via Misericordia, è attrezzata con parcheggi posti all'esterno della sede stradale, anche riservati all'utenza disabile in condivisione con il Cimitero (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

**Accessibilità pedonale:**

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 1 e 5* - consente l'accesso all'edificio da: Piazza Repubblica; via Misericordia; via Sirtori.

**Spazi interni:**

- Dall'ingresso nord, attraversando l'area pertinenziale, si accede ai due corpi di fabbrica principali - est e ovest - mediante una scala - dotata di montascale (Foto 1 e 2).

La scala est non dotata di corrimano laterali e centrale (Foto 1).

- Percorso interno pertinenza: rampe con pendenza > 10% e lunghezza > 10 metri senza interruzioni.

• **Principali criticità**

**Spazi esterni:**

Non si rilevano criticità

**Spazi interni:**

- Scala edificio est senza corrimano laterale dx e centrale.
- Percorso ovest, lunghezza > 10 metri e pendenza > 8% della rampa.
- Percorso est, pendenza rampa > 8%.
- Edificio sud/ovest, rampa senza corrimano.

• **Interventi pianificati o programmati**

L'immobile non è interessato da interventi pianificati o programmati.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso edificio est - scala senza corrimani - con montascale



Foto 2 - Ingresso edificio ovest - scala con corrimani e montascale



Foto 3 - Percorso ovest di accesso agli edifici - pendenza rampa > 8%



Foto 4 - Percorso est di accesso agli edifici - pendenza rampa > 10%



Foto 5 - Ingresso edificio sud/ovest - rampa senza corrimano



Foto 6 - Edificio est, ingresso sud/est con scivolo di raccordo tra piani.



Foto 7 - Percorso ovest di accesso agli edifici - pendenza rampa > 8%,  
- lunghezza > 10 metri



Foto 8 - Ingresso dal parcheggio nord - stallo di sosta dedicato

➤ **Sanità e assistenza**

**1) INRCA - Via Montereio - cod. 07.2.1 (PS n. 3)**

La struttura si sviluppa da tre a quattro piani fuori terra oltre a un piano semiinterrato.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

*Accessibilità veicolare:*

La struttura, accessibile da via Montereio, è attrezzata con parcheggi posti all'esterno della sede stradale, anche riservati all'utenza disabile in condivisione con ATS e Parco vivo (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

*Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 5* - consente l'accesso all'edificio da via Montereio e dai parcheggi per utenti con disabilità posti alla quota del percorso pedonale, oltre che dal parcheggio posto alle quote inferiori, collegato mediante rampe pedonali e scale (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

*Spazi interni:*

Dall'ingresso nord, attraversando l'area pertinenziale, si accede alla reception con un percorso pavimentato e pianeggiante.

• **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- Si rinvia all'Allegato 1. - Gruppo B.

• **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso dal parcheggio - stalli di sosta dedicata

**2) ATS - Via Montereio - cod. 07.2.2 (PS n. 2)**

La struttura si sviluppa su due piani fuori terra oltre a un semiinterrato.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

*Accessibilità veicolare:*

La struttura, accessibile da via Montereio, è attrezzata con parcheggi posti all'esterno della sede stradale, anche riservati all'utenza disabile (Foto 3), in condivisione con INRCA e Parco vivo (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

*Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 5* - consente l'accesso all'edificio da via Montereio e dai parcheggi, posti a una quota inferiore, mediante rampe pedonali e scale (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

### *Spazi interni:*

Dall'ingresso nord, attraversando l'area pertinenziale, con percorsi differenziati si accede a tre distinti ingressi (Foto 2, 3), mediante:

- la scala centrale, non dotata di montascale o piattaforma (Foto 2)
- la rampa lato sx, pendenza > 8% e senza corrimano (Foto 3)
- la rampa lato dx, non dotata di corrimano laterali (Foto 1)

Per il collegamento interni tra i diversi piani la struttura è dotata di scale e ascensore per disabili raggiungibile mediante la rampa del lato sx, di accesso al piano seminterrato, già descritta.

### • **Principali criticità**

#### *Spazi esterni:*

- Segnaletica attraversamento pedonale da parcheggio a ingresso.
- Scala ingresso uffici non dotata di impianto sollevamento persone.
- Rampa lato sx di accesso piano seminterrato con pendenza > 8% e non dotata di corrimano.
- Rampa lato dx di accesso piano seminterrato con lunghezza > 10 metri, non dotata di corrimano.
- Pendenza scivolo di raccordo al cancello di ingresso > 15% e raccordi pavimentazione con andamento complesso e non dotato di segnalazione per non vedenti.

### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Sbarco rampa fronte ATS - attraversamento pedonale non segnalato



Foto 2 - Scala di accesso ingresso uffici ATS



Foto 3 - Rampa pedonale e carraia di accesso alla Guardia medica, Studio veterinari e ascensore per disabili



Foto 4 - Stalli dedicati adiacenti alla rampa di collegamento alla sede ATS

### 3) Casa di riposo “Monzino” - Via Manzoni - cod. 07.2.3 (PS n. 8)

La struttura si sviluppa su tre piani fuori terra, oltre a un piano interrato dedicato ai servizi generali, tra loro collegati da scale e ascensori.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

#### *Accessibilità veicolare:*

La struttura è accessibile da via Manzoni, dotata di parcheggi lungo strada con due stalli riservati all'utenza disabile (Foto 2).

#### *Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 5* - consente l'accesso all'edificio da via Manzoni dal cancello pedonale di larghezza < 0,90 metri.

#### *Spazi interni:*

Dall'ingresso pedonale (Foto 1) si accede alla reception del piano terra senza BA.

#### • **Principali criticità**

##### *Spazi esterni:*

- i. Stalli di sosta dedicati - dislivello con marciapiede > 2,5 cm.
- ii. Pendenza trasversale marciapiede > 1%.
- iii. Pendenza scivolo di raccordo strada - cancello di ingresso > 15%.  
Raccordi pavimentazione con andamento complesso e senza segnalazione per non vedenti.
- iv. Postazione citofono - pulsantiera non ha tasti a caratteri Braille - in corrispondenza di piano inclinato.

#### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso pedonale da via Manzoni



Foto 2 - Stalli disabili di via Manzoni - dislivello con marciapiede > 2,5 cm.

#### 4) CRMI - Via Buonarroti- cod. 07.2.4 (PS n. 4)

La struttura si sviluppa su tre piani fuori terra ed è localizzata in adiacenza all'area verde del Parco Vivo.

Non ricorrono le condizioni per l'applicazione delle disposizioni in materia di tutela della competente SABAP ai sensi del D. Lvo 42/04.

##### *Accessibilità veicolare:*

La struttura, accessibile da via Montereio, è attrezzata con parcheggi posti all'esterno della sede stradale; non è individuato lo stallo riservato all'utenza disabile (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

##### *Accessibilità pedonale:*

La rete dei percorsi pedonali e marciapiedi - *itinerario 5* - consente l'accesso all'edificio da via Buonarroti utilizzando la stessa, non attrezzata con segnaletica stradale - rampa con pendenza > 8% -.

##### *Spazi esterni:*

Gli stalli di sosta non sono delimitati da segnaletica.

##### *Spazi interni:*

Dall'ingresso, carraio e pedonale, attraversando l'area pertinenziale si accede al livello 0 con un percorso pavimentato e pianeggiante.

#### • **Principali criticità**

##### *Spazi esterni:*

- Si rinvia all'Allegato 1. - Gruppo B.
- Percorso pedonale non segnalato

##### *Spazi interni:*

- Non si rilevano criticità

#### • **Rilievo fotografico**

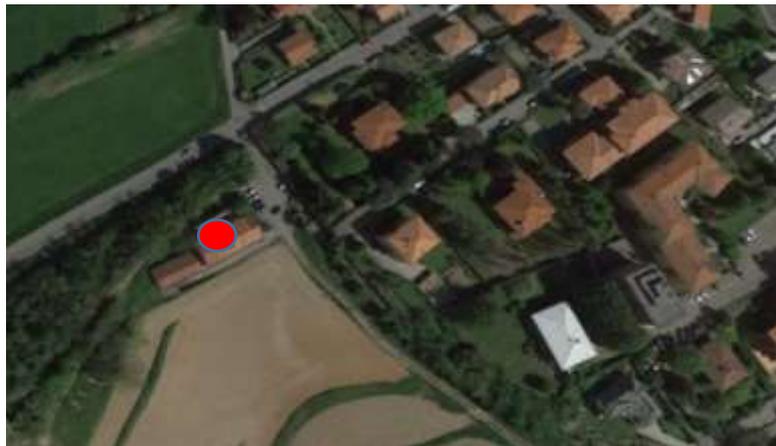


Immagine 1 - Vista aerea (Fonte Google Earth)



Foto 2 - Vista ingresso pedonale e parcheggio esterno

## ❖ Attività e funzioni di interesse pubblico

Si tratta di edifici che ospitano o in cui si svolgono attività e funzioni di interesse pubblico e aperte al pubblico riferite al *gruppo C.*, par. 2.1) elencate nella seguente tabella di sintesi.

Per tali funzioni si applicano le verifiche di cui al par. 2.

| Attività e funzioni di interesse pubblico |                     |         |       |
|---|---------------------|---------|-------|
| Tipo attrezzatura                         | Localizzazione      | Codice  | n. PS |
| - Ufficio postale                         | P.zza del Lavoro    | 08.1.1  | --    |
| - Farmacia                                | P.zza G. Mazzini, 1 | 09.2.1  | --    |
| - Farmacia                                | Via A. De Gasperi   | 09.2.2  | --    |
| - Farmacia                                | Via S. Gaetano      | 09.2.3  | --    |
| - Servizi bancari                         | Via Cavour, 10      | 010.3.1 | --    |
| - Servizi bancari                         | Via Mameli, 5       | 010.3.2 | --    |
| - Servizi bancari                         | Via Manzoni, 2      | 010.3.3 | --    |
| - Servizi bancari                         | Via Manzoni, 5      | 010.3.4 | --    |
| - Servizi bancari                         | Via Roma, 23        | 010.3.5 | --    |
| - Servizi bancari                         | Via Roma, 40        | 010.3.6 | --    |
| - Servizi bancari                         | Via A. Volta, 42    | 010.3.7 | --    |
| - Strutture di vendita                    | Via Casati, 28      | 011.4.1 | --    |
| - Strutture di vendita                    | Via Sirtori         | 011.4.2 | --    |
| - Strutture di vendita                    | Via Verdi, 15/E     | 011.4.3 | --    |
| - Strutture di vendita                    | Via don Milani, 37  | 011.4.4 | --    |
| - Strutture di vendita                    | Via C.na Levada     | 011.4.5 | --    |

### 1) Ufficio postale - p.zza del Lavoro - codice 08.1.1

L'ufficio di Poste Italiane è al piano rialzato e si sviluppa su un unico livello.

#### *Accessibilità veicolare*

Da via Mameli e via del Lavoro, con parcheggio in p.zza del Lavoro distinto in area est e area ovest. Il parcheggio est è dotato di stalli riservati a disabili, il parcheggio ovest non è collegato da attraversamento pedonale segnalato alla struttura (vds. Allegato 1 - Gruppo B. e Gruppo C. - edificio cod. 06.1.3).

#### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 6* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura e alle relative attrezzature esterne (cassetta postale).

#### *Spazi esterni:*

Le porta di ingresso all'uffici si aprono verso l'esterno - larghezza = 90 cm.

Lo spazio pedonale esterno, pavimentato e complanare, consente la mobilità delle persone.

#### • **Principali criticità**

##### *Spazi esterni:*

Non si segnalano criticità.

#### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Accesso con rampa pedonale coperta da p.zza del Lavoro



Foto 2 - Accesso con rampa scale coperta da via Mameli

### 1) Farmacia, p.zza G. Mazzini - codice 09.2.1

La struttura è al piano terra dell'edificio prospiciente il lato nord - pedonale - di p.zza Mazzini.

#### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante via Manzoni e via Cavour, attrezzate con parcheggi lungo strada in p.zza Mazzini e via Manzoni ove è localizzato uno stallo riservato a utenza disabile.

#### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 1, 5 e 6* - consente l'accessibilità pedonale al servizio che non espone attrezzature esterne.

#### *Spazi esterni:*

La porta di ingresso ad anta, largh. > 90 cm, con lieve dislivello > 2,5 cm rispetto al piano di calpestio esterno.

- **Principali criticità**

#### *Spazi esterni:*

i. Dislivello porta di ingresso > 2,5 cm.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - P.zza Mazzini lato nord

### 2) Farmacia, via A. De Gasperi - codice 09.2.2

La struttura è al piano terra dell'edificio interno alla pertinenza recintata, dotata di parcheggio privato ad uso esclusivo dell'utenza.

#### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante via De Gasperi, non dotata di parcheggi pubblici lungo strada.

#### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 3* - consente l'accessibilità pedonale al servizio che non espone attrezzature esterne.

Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli puntuali e dislivelli lungo i percorso pedonale perimetrale allo slargo, costituenti BA.

#### *Spazi esterni:*

La porta di ingresso è scorrevole, largh. > 90 cm, complanare con il percorso pedonale esterno.

Lo stallo di sosta per disabili non è segnalato

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Segnaletica orizzontale e verticale dello stallo riservato a disabili.
- ii. Manca marciapiede o banchina pedonale pavimentata e segnalata lungo il lato ovest di via De Gasperi tra l'attraversamento pedonale semaforizzato e la struttura.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Via De Gasperi, ingresso e parcheggio farmacia

### 3) Farmacia, via S. Gaetano - codice 09.2.3

La struttura è al piano terra dell'edificio prospiciente lo slargo stradale tra via S. Gaetano e via Madonnina - fermata del trasporto scolastico.

*Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante via S. Gaetano e via Madonnina; lo slargo stradale ospita i parcheggi pubblici compreso uno stallo riservato a utenza disabile con dislivello costituente BA per l'accesso al servizio.

*Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 4* - consente l'accessibilità pedonale al servizio che non espone attrezzature esterne.

Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli puntuali e dislivelli lungo il percorso pedonale lungo il perimetro dello slargo, costituenti BA.

*Spazi esterni:*

La porta di ingresso è ad anta, largh. > 90 cm, con lieve dislivello > 2,5 cm rispetto al piano di calpestio esterno.

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Dislivello percorso pedonale lato sx (Foto 1).
- ii. Dislivello e ostacoli sbarco stallo per disabili (Foto 1).
- iii. Dislivello e rampa > 8% attraversamento pedonale via Madonnina (vds. Allegato 1 - Gruppo B.)
- iv. Dislivello accesso al portico di ingresso alla struttura.
- v. Larghezza marciapiede < 0,90 metri con ostacoli laterali.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Parcheggio esterno farmacia - dislivelli lungo percorsi di avvicinamento

### ➤ **Servizi bancari**

Per le funzioni di sportello bancario è stata eseguita la verifica di accessibilità esterna, oltre alla posizione e caratteristiche dei dispositivi di servizio esterni.

#### **1) Via Cavour, 10 - codice 010.3.1**

L'attività è posta al piano terra dell'edificio con ingresso da p.zza Repubblica.

##### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Cavour e il parcheggio pubblico di p.zza Repubblica, dotato di stalli riservati a utenza disabile.

##### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 1* - consente l'accessibilità pedonale al servizio ed alle relative attrezzature esterne.

Il percorso di avvicinamento presenta BA.

##### *Spazi esterni:*

La porta di ingresso è del tipo scorrevole, larghezza = 90 cm, che dà accesso all'atrio e quindi anche allo sportello automatico.

Lo spazio pedonale del porticato esterno, complanare con la quota interna della struttura, presenta dislivelli sia rispetto al marciapiede che al piano stradale del parcheggio.

- **Principali criticità**

##### *Spazi esterni:*

i. Successione di dislivelli tra parcheggio, marciapiede, porticato, non raccordati da scivoli per EBA.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso sportello bancario - vista da via Cavour



Foto 2 - Ingresso sportello bancario - vista da stallo riservato a utenza disabile

## 2) Via G. Mameli, 5 - cod. 010.3.2

L'attività è posta al piano terra dell'edificio.

### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Manzoni e via Mameli e dai parcheggi pubblici dotati di stalli riservati all'utenza disabile (vds. Allegato 1 - Gruppo B.).

### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 6* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura, con le limitazioni nel tratto in esame (vds. Allegato 1 - Gruppo D.).

Il percorso di avvicinamento presenta ostacoli puntuali e larghezza < 0,90 metri - lato nord e sud di via Mameli - costituenti BA.

### *Spazi esterni:*

La porta di ingresso è del tipo ad anta, larghezza < 90 cm, che dà accesso all'atrio e quindi anche allo sportello automatico.

Il percorso pedonale esterno, con dislivello > 2,5 cm rispetto alla quota interna della struttura, presenta ostacoli lungo il lato strada (archetti dissuasori) e dislivelli non raccordati ai due estremi.

### • **Principali criticità**

#### *Spazi esterni:*

- i. Successione di dislivelli tra marciapiede e banchina stradale, non raccordati da scivoli per EBA.
- ii. Tratto banchina lati nord e sud via Mameli di larghezza < 0,90 metri.

### • **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

### • **Rilievo fotografico**

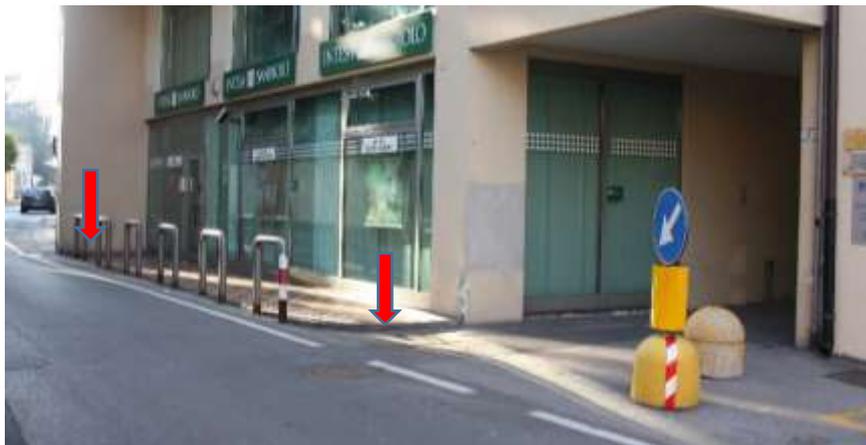


Foto 1 - Marciapiede - banchina lungo il fronte del servizio bancario.

## 3) Via Manzoni, 2 - codice 010.3.3

L'attività è posta al piano terra dell'edificio con ingresso dallo spazio pertinenziale pedonale collegato a via Cavour.

### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Manzoni e dai parcheggi pubblici lungo strada dotati di stalli riservati a utenza disabile (vds. Allegato 1 - Gruppo B.).

### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 1 e 6* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura (vds. Allegato 1 - Gruppo D.).

Il percorso di avvicinamento non presenta BA.

### *Spazi esterni:*

La porta di ingresso è del tipo ad anta, larghezza < 90 cm, che dà accesso all'atrio e quindi anche allo sportello automatico.

Il percorso pedonale esterno, con dislivello < 2,5 cm rispetto alla quota interna della struttura, presenta dislivello non raccordati in corrispondenza dello stalli riservato (Foto 1).

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Dislivello tra stallo riservato a disabili e marciapiede non raccordato da scivolo per EBA.
- ii. Lunghezza stallo riservato a disabili < 5.00 metri.
- iii. Rampa pedonale da via Cavour senza corrimano.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Dislivello tra marciapiede e stallo riservato - geometria stallo < 5 m.



Foto 2 - Scala e rampa di collegamento pedonale a via Manzoni

#### **4) Via Manzoni, 5 - codice 010.3.4**

L'attività è posta al piano terra dell'edificio con affaccio anche su via Cavour.

**Accessibilità veicolare**

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Manzoni, dotata di parcheggio lato strada con stallo dedicato all'utenza disabile non dotato di scivolo (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

**Accessibilità pedonale**

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 6* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura ed alle relative attrezzature esterne.

Lo spazio pedonale del porticato esterno non è complanare con la quota interna della struttura e con quella del marciapiede perimetrale - dislivello > 2,5 cm. (Foto 1).

Il marciapiede presenta dislivello non raccordato in corrispondenza dello stallo riservato a disabili (Foto 1).

Il percorso di avvicinamento non presenta BA.

**Spazi esterni:**

La porta di ingresso è del tipo ad anta di larghezza > 90 cm.

Il marciapiede non è complanare con il porticato, costituendo BA anche per l'accostamento allo sportello automatico esterno, la cui tastiera è ad altezza

da terra > 90 cm, non conforme alle disposizioni in materia di EBA e di "Access For All" (Foto 2).

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Manca scivolo di raccordo tra stallo riservato a disabili e marciapiede per EBA.
- ii. Manca scivolo tra marciapiede, percorso sotto-portico e ingresso alla struttura per EBA.
- iii. Delimitazione marciapiede con dissuasori - paletti con catena - costituisce BA.

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso sportello bancario - vista da via Manzoni - dislivello ingresso > 2,5 cm.



Foto 2 - Sportello automatico esterno - altezza da terra > 90 cm.

### **5) Via Roma, 23 - codice 010.3.5**

L'attività è posta al piano terra dell'edificio.

*Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Roma, dotata di parcheggio lato strada con stallo dedicato all'utenza disabile non dotato di scivolo protetto (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

*Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 3* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura ed alle relative attrezzature esterne.

Lo spazio pedonale privato esterno è complanare con la quota interna della struttura - dislivello = 2,5 cm - e con quella del marciapiede perimetrale, entrambi con pendenza trasversale > 1% (Foto 1).

Il percorso di avvicinamento non presenta BA.

*Spazi esterni:*

La porta di ingresso, del tipo ad anta di larghezza > 90 cm, dà accesso all'atrio in cui è collocato lo sportello automatico, conforme alle vigenti disposizioni in materia di EBA e di "Access For All".

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Pendenza trasversale del marciapiede e dello spazio pedonale privato > 1%

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso sportello bancario

## 6) Via Roma, 40 - codice 010.3.6

L'attività è posta al piano terra dell'edificio.

*Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Roma, dotata di parcheggio lato strada con stallo dedicato all'utenza disabile non dotato di scivolo protetto (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

*Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 3* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura ed alle relative attrezzature esterne.

Lo spazio pedonale privato esterno in corrispondenza dell'ingresso è complanare con la quota interna della struttura - dislivello = 2,5 cm - e con quella del marciapiede perimetrale, entrambi con pendenza trasversale > 1% (Foto 1).

Il percorso di avvicinamento non presenta BA.

*Spazi esterni:*

La porta di ingresso, del tipo scorrevole di larghezza > 90 cm, dà accesso all'atrio in cui è collocato lo sportello automatico, conforme alle vigenti disposizioni in materia di EBA e di "Access For All".

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Pendenza trasversale del marciapiede > 1%
- ii. Manca scivolo di raccordo

- **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso sportello bancario - stallo disabili senza scivolo

## 7) Via A. Volta, 42 - codice 010.3.7

L'attività è posta al piano rialzato dell'edificio.

### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Volta, dotata di parcheggio lato strada con stalli dedicati all'utenza disabile, condiviso con gli ambulatori comunali (vds. Allegato 1. - Gruppo B.).

### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 4* - consente l'accessibilità pedonale alla struttura ed alle relative attrezzature esterne.

Lo spazio pedonale del porticato esterno è complanare con la quota interna della struttura ed è raccordato al marciapiede da due rampe (Foto 1 e 2).

Il percorso di avvicinamento presenta BA in corrispondenza della strada di accesso al centro sportivo per manca di scivolo di raccordo e segnaletica dell'attraversamento pedonale.

### *Spazi esterni:*

La porta di ingresso è del tipo ad anta di larghezza > 90 cm.

Dal sotto-portico pedonale si accede all'ingresso della struttura e all'accostamento allo sportello automatico esterno, conforme alle disposizioni in materia di EBA e di "Access For All" (Foto 2).

### • **Principali criticità**

#### *Spazi esterni:*

- i. Lunghezza stalli di sosta a est della struttura < 5.00 metri
- ii. Lunghezza ridotta del corrimano della rampa est (Foto 1).
- iii. Manca segnaletica attraversamento pedonale acceso al centro sportivo e scivoli di raccordo al marciapiede.

### • **Interventi pianificati o programmati**

Non sono segnalati interventi.

### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Rampa di raccordo tra gli stalli riservati e il portico di ingresso alla struttura



Foto 2 - Rampa di accesso al portico e accostamento allo sportello automatico

## ➤ Servizi commerciali

Data la rilevanza a livello urbano e territoriale delle strutture di vendita organizzate insediate, classificate quali medie strutture di vendita del settore, è stata verificata l'accessibilità pedonale.

### 1) Via F. Casati, 28 - codice 011.4.1

#### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante via Casati ed è attrezzata con parcheggi segnalati dedicati all'utenza disabile.

#### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 6* - consente l'accessibilità pedonale al servizio commerciale.

I percorsi di avvicinamento presentano BA.

#### • **Principali criticità**

##### *Spazi esterni:*

- i. Manca segnaletica attraversamenti pedonali alla rotatoria vie Gnocchi - Greppi - Casati.
- ii. Manca segnaletica attraversamento pedonale di via S. Giuseppe all'intersezione con via F. Casati e adeguamento geometria e raccordi marciapiedi per EBA.
- iii. Pavimentazione degli stalli di sosta riservati (masselli con ampia foratura drenante) non conforme a disposizioni per EBA.
- iv. Scala accesso pedonale da via F. Casati non conforme a disposizioni per EBA.

#### • **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso pedonale da via S. Giuseppe



Foto 2 - Scala di accesso da via F. Casati e vista stalli riservati

### 2) Via Sirtori - codice 011.4.2

#### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante via Sirtori ed è attrezzata con parcheggi segnalati dedicati all'utenza disabile.

#### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 1* - consente l'accessibilità pedonale al servizio commerciale.

I percorsi di avvicinamento presentano BA.

#### • **Principali criticità**

##### *Spazi esterni:*

- i. Manca segnaletica attraversamento pedonale parcheggio esterno.

- ii. Manca corrimano alla rampa di accesso al primo piano da via Sirtori.
- iii. Manca rampa pedonale di accesso al piano terra.
- iv. Scala accesso pedonale da via Sirtori non conforme a disposizioni per EBA.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Ingresso pedonale e carraio da via Sirtori

### 3) Via G. Verdi, 15/E - codice 011.4.3

**Accessibilità veicolare**

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Verdi e via Mascagni ed è attrezzata con parcheggio pluripiano e stalli dedicati all'utenza disabile.

**Accessibilità pedonale**

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 5* - consente l'accessibilità pedonale al servizio commerciale.

I percorsi di avvicinamento presentano BA (vds. Allegato 1. - Gruppo D.).

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Dimensione banchina pedonale via Verdi.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista ingresso pedonale dal parcheggio livello 0 e +1

### 4) Via don L. Milani, 37 - codice 011.4.4

**Accessibilità veicolare**

La struttura è accessibile dalla rete stradale urbana mediante Via Roma, via Modromeno e don Milani ed è attrezzata parcheggio in sede propria recintato con stalli riservati all'utenza disabile.

**Accessibilità pedonale**

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario 1* - consente l'accessibilità pedonale al servizio commerciale.

I percorsi di avvicinamento presentano BA (vds. Allegato 1. - Gruppo D.).

*Spazi esterni:*

La struttura dispone di parcheggio dedicato, compreso uno stallo riservato all'utenza disabile.

- **Principali criticità**

*Spazi esterni:*

- i. Manca segnaletica attraversamento pedonale di via Modromeno all'intersezione con via Roma e raccordi marciapiedi per EBA.

- ii. Pavimentazione degli stalli di sosta riservati (masselli con ampia foratura drenante) non conforme a disposizioni per EBA.
- iii. Scala accesso e ingresso pedonale da via Roma non conforme a disposizioni per EBA.

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Vista ingresso pedonale da parcheggio livello 0 e +1

### 5) Via Roma - C.na Levada - codice 011.4.5

#### *Accessibilità veicolare*

La struttura è accessibile dalla rete stradale mediante Via Roma ed è attrezzata con parcheggio in sede propria pluripiano e stalli riservati all'utenza disabile.

#### *Accessibilità pedonale*

La rete dei percorsi e marciapiedi - *itinerario32* - consente l'accessibilità pedonale ai servizi commerciali.

I percorsi di avvicinamento presentano BA (vds. Allegato 1. - Gruppo D.).

- **Principali criticità**

#### *Spazi esterni:*

- i. Manca segnaletica attraversamenti pedonali di via C.na Canova e via S. Pietro all'intersezione con via Roma e adeguamento geometria e raccordi marciapiedi per EBA.
- ii. Manca pavimentazione sbarco ovest stallo disabili lato sud/ovest via C.na Levada.
- iii. Adeguamento fermate TPL (vds. Allegato 1 - Gruppo D.).

- **Rilievo fotografico**



Foto 1 - Parcheggio C.na Levada



Foto 2 - Parcheggio C.na Levada